

4 Stanovenie modulu pružnosti materiálov

Potreby:

vzorky oceľových a drevných materiálov v tvare plochých tyčí rôzneho obsahu plošného prierezu, odchýlkomer KINEX, závažia, podstavce, meter.



Obr. 4.1 Usporiadanie experimentálnej zostavy pre určenie modulu pružnosti

Teória:

Mechanické vlastnosti materiálov pri statickom jednoosom zaťažovaní patria medzi veľmi dôležité materiálové vlastnosti najmä pre stavebné materiály. Medzi základné mechanické vlastnosti zaraďujeme Youngov modul pružnosti, medza elasticity, medza sklzu, pevnosť a ľažnosť. Tieto vlastnosti sa určujú najčastejšie skúškami v ťahu, tlaku, ohybe a šmyku, pričom hodnoty získané rôznymi metódami sa budú líšia alebo niektoré sú pre daný typ skúšky nedefinované (hlavne ľažnosť).

Uvedené mechanické vlastnosti sa pre každý typ skúšky určujú z deformačnej závislosti ktorú možno vyjadriť buď v tvare závislosti pôsobiacej sily od predĺženia alebo vo všeobecnosti v tvare závislosti napätia od deformácie.

Napätie vo vzorke sa pre homogénne materiály definuje podielom pôsobiacej sily ku ploche ktorá je touto silou zaťažená. Deformácia sa štandardne určuje ako podiel zmeny dĺžky ku pôvodnej dĺžke vzorky. Závislosť napätia od deformácie má rôzne oblasti s ktorých najdôležitejšie sú tzv. oblasť elastickej deformácie, oblasť plastickej deformácie a oblasť porušovania materiálu. Pod oblasťou elastickej deformácie rozumieme takú oblasť pre ktorú platí, že ak sa odoberie napätie

spôsobujúce deformáciu vzorky, tak sa vzorka po určitom čase vráti do pôvodnej polohy. Pod oblasťou plastickej deformácie rozumieme takú oblasť pre ktorú platí, že ak sa odoberie napätie spôsobujúce deformáciu vzorky, tak sa vzorka nikdy už nevráti do pôvodnej polohy, lebo vo vzorke už došlo k posuvu kryštalografických rovín. Ak je vysoké množstvo kryštalografických rovín posunutých tak väzbové sily sú výrazne oslabené čoho dôsledkom je po následovnom pôsobení napäťia postupné porušovanie väzieb materiálu, ktoré končí lomom materiálu.

Spôsob porušovania materiálu sa líši od typu deformácie materiálu.

Veľmi dôležitým zákonom, ktorý popisuje elastickú oblasť deformácie je tzv. Hookov zákon, ktorý hovorí

Deformácia je priamoúmerná napätiu materiálu.

Pri mechanickom zaťažovaní sa meria miera deformácie v závislosti od miery napäťia materiálu. Hookov zákon možno popísť v nasledovnom tvare

$$\sigma = E \cdot \varepsilon$$

Kde:


σ - napätie materiálu v Pa(MPa)

ε - deformácia materiálu, bezrozmerná veličina

E – Youngov modul pružnosti v Pa(MPa)

Poznámka: Modul pružnosti teda predstavuje mieru deformácie pri danom napätií materiálu. Čím je hodnota modulu pružnosti vyššia, tým vyššia hodnota napäťia musí pôsobiť v materiáli aby deformácia bola plastická. Spravidla materiály ktoré majú vyšší modul pružnosti majú aj vyššiu pevnosť a teda sa častejšie používajú ako konštrukčné prvky.

V ďalšom texte opíšeme spôsob určovania modulu pružnosti v ohybe. V prípade, ak je tyč voľne uložená na dvoch podperách a zaťažená v strede silou F , v mieste podopretia pôsobia na tyč dve sily veľkosti $F/2$ opačného smeru. Zaťažujúca sila pritom deformuje tyč a výsledkom je priebeh tyče (obr. 3.2).

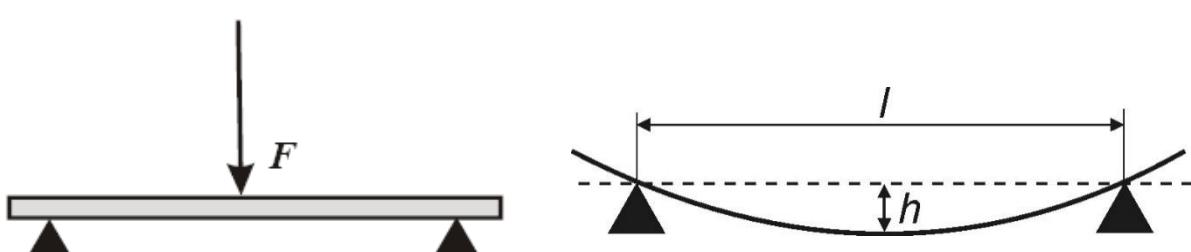


Obr. 4.2 Schéma zaťaženia telesa v ohybe

Odvodenie vzťahu pre výpočet priebytu je pomerne náročné a vychádza z analýzy síl a momentov pôsobiacich na tyč, preto uvedieme len stručné odvodenie.

Sila pôsobiaca na element tyče v smere osi x spôsobujúca predĺženie elementu tyče je definovaná podľa Hookeovho zákona vzťahom

$$\frac{dF_x}{dS} \bullet E \cdot \frac{dl}{dx}$$

kde $dS \bullet a \cdot dy$ (podľa obrázka 3.3).

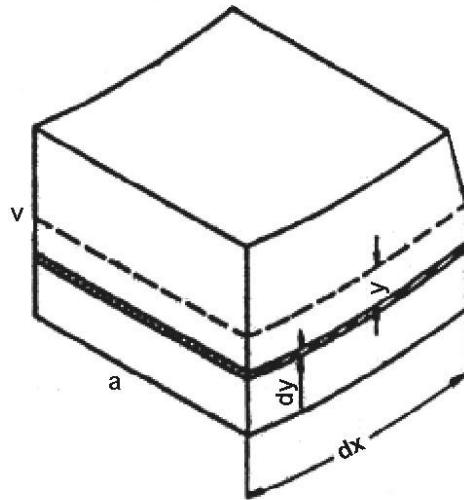

Obr. 4.3 K odvodeniu vzťahu pre priehyb nosníka

Táto sila vytvára moment

$$dM_z \bullet y \cdot dF_x \bullet \frac{2 \cdot E \cdot a \cdot ?}{v \cdot dx} \cdot y^2 dy$$

kde E je modul pružnosti, F je veľkosť zaťažujúcej sily, l je vzdialosť podpier na ktorých je vzorka uložená, a je šírka vzorky (v smere kolmom na zaťažujúcu silu), h je priehyb vzorky pri zaťažení danou silou, a v je výška vzorky (v smere zaťažujúcej sily).

Súčet momentov vytvorených silou F_x musí byť v rovnováhe s momentom vytvoreným vonkajšou silou $F_y / 2$, pre ktorú platí

$$\frac{F_y}{2} \cdot x \bullet \frac{E \cdot a \cdot ? \cdot v^2}{6 \cdot dx}$$

z čoho úpravou získame výraz v tvare

$$dh \bullet \frac{6 \cdot F_y \cdot x^2}{E \cdot a \cdot v^3} dx .$$

Integráciou posledného výrazu získame vzťah pre výpočet priehybu v tvare

$$h \bullet \frac{F \cdot l^3}{4 \cdot E \cdot a \cdot v^3} \quad (3.1)$$

Vzťah pre výpočet modulu pružnosti testovaného materiálu určíme po úprave vzťahu (3.1) v tvare

$$E \bullet \frac{m \cdot g \cdot l^3}{4 \cdot a \cdot h \cdot v^3} \quad (3.2)$$

Kde:

- I – vzdialenosť podpier v m
- a – priemerná šírka vzorky v m
- v – priemerná hrúbka vzorky v m
- h – priebyt vzorky v m
- m – celková hmotnosť závaží na vzorke v kg
- g – gravitačné zrýchlenie rovné $9,81 \text{ m.s}^{-2}$

Ciel:

Stanoviť modul pružnosti PMMA a smrekového dreva

Pracovný postup:

1. Zmeriame priemernú hrúbku vzorky v a šírku vzorky a.
2. Experimentálne zariadenie zostavíme podľa obrázka 4.1. Vzdialenosť podpier nastavíme tak aby konce použitej tyče boli na úplnom konci podpier.
3. Na trojboké podstavce položíme vzorku PMMA. Držiak na odchýlkomer KINEX umiestníme tak, aby bol pohyblivý piest meradla v strede meranej vzorky medzi podperami I. Zmeriame vzdialenosť podpier I.
4. Do stredu vzorky umiestníme nosič závažia, na ktorý naložíme závažia o hmotnosti $1000\text{g}(+10\text{g držiak závažia})$.
5. Postupne meriame hodnotu deformácie pri záťažiach $1000\text{g}, 900\text{g}, 800\text{g}, 700\text{g}, 600\text{g}, 500\text{g}, 400\text{g}, 300\text{g}, 200\text{g}, 100\text{g}, 0\text{g}$. Deformácia na displeji odchýlkomera KINEX je vyjadrená v mm.
6. Od hodnôt deformácie odčítame hodnotu deformácie pri 0g a tým získame hodnoty priebytu pre $100\text{g}, 200\text{g}, 300\text{g}, 400\text{g}, 500\text{g}, 600\text{g}, 700\text{g}, 800\text{g}, 900\text{g}, 1000\text{g}$.
7. Podľa vzťahu 4.3 vypočítame moduly pružnosti pri jednotlivých zaťažujúcich silách.
8. Zo získaných hodnôt stanovíme priemernú hodnotu modulu pružnosti E_E a určíme percentuálnu odchýlku podľa vzťahu $PO = 100\% \cdot \frac{|E_E - E_T|}{E_T}$.

Tabuľková hodnota E_T je pre PMMA $3,2\text{GPa}$ a smrekové drevo 10GPa .

Kontrolné otázky:

A.

1. Definujte a vysvetlite Hookeov zákon!
2. Vysvetlite čo predstavuje Youngov modul pružnosti!

B.

1. Kde v priebehu experimentu vzniká najväčšia chyba? Viete vysvetliť čo je jej príčinou?
2. Ako závisí veľkosť priebytu od plošného obsahu priečneho rezu vzorky?